

 DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.:
		P062-2012-007 Ausg./Issue: 02 Seite/Page 1 of 2

P062-2012-007

Austausch Betätigungshebel Haubennotabwurf *Replacement of actuation lever canopy jettison*

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.250 genehmigt.
The technical content of this document is approved under the authority of DOA Ref. EASA.21J.250.

<input checked="" type="checkbox"/>	Mandatory (Verbindlich)
<input type="checkbox"/>	Recommended (Empfohlen)
<input type="checkbox"/>	Optional

<input type="checkbox"/>	Alert Service Bulletin
--------------------------	------------------------

Gegenstand:

Diese Technische Mitteilung führt einen neuen Anlenkungshebel zur Betätigung des Haubennotabwurfs ein.

Subject:

This Service Bulletin introduces a new actuation lever for operation of canopy jettison.

Betroffene Flugzeuge:

Affected Airplanes:

Muster / Type:	STEMME TSA-M
Baureihe(n) / Variant(s):	S6, S6-RT
Kennblatt / TCDS:	EASA.A.143 / FAA G23CE
Werknummer(n) / S/N:	6.T.06.001 bis / to 6.T.10.012 013 bis / to 021

Dringlichkeit:

Innerhalb der nächsten 5 Flugstunden.

Time of Compliance:

Within next 5 hours of flight.

Anlass:

Der bisher verwendete Betätigungshebel ist von nicht ausreichender Festigkeit und kann unter ungünstigen Bedingungen bei Auslösung des Haubennotabwurfs verformen. Dies kann zu einer Fehlfunktion oder einem Versagen führen.

Reason:

The actuation lever used so far is of insufficient strength and may deform with operation of canopy jettison under adverse conditions. This may cause a malfunction or even failure.

erstellt:	Kurzzeichen:	MPI geprüft:	Kurzzeichen:	Datum:	Ersetzt Ausg. vom:	MPL EASA.21J.250 anerkannt:	Datum:
<i>prepared by:</i>	<i>signed:</i>	<i>Checked by airworthiness dpt.:</i>	<i>signed:</i>	<i>Date:</i>	<i>supersedes issue of:</i>	OoA EASA.21J.250 approved:	<i>Date:</i>
König		Schmiderer		13.08.2012	16.07.2012		13 AUG 2012

STEMME GmbH & Co. KG, Flugplatzstrasse F2, Nr. 7, D-15344 Strausberg, Germany
 Tel.: ++49-(0) 3341-3612-0, Fax.: ++49 (0) 3341-3612-30

Copyright 2011

 DOA EASA.21J.250	Technische Mitteilung Service Bulletin	Dok. Nr.:
		P062-2012-007 Ausg./Issue: 02 Seite/Page 2 of 2

Massnahmen:

Für alle betroffenen Werknummern:

Ausbau des Hebels 360.481 (alte Rev.) und Ersetzen durch 360.481, Rev. 04 gemäß Einbauanweisung P067-2012-007.

Material und Unterlagen:

- Hebel 360.481, Rev. 04
- Umbauanweisung P067-2012-007

Masse und Schwerpunkt:

Nicht betroffen.

Hinweise:

- Die aufgeführten Maßnahmen können ausschließlich vom Instandhaltungsbetrieb IHB DE.MF.0609 der Stemme AG, Flugplatzstrasse F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg durchgeführt und bescheinigt werden.
- Die aufgeführten Maßnahmen können von entsprechend genehmigten Instandhaltungsbetrieben durchgeführt und bescheinigt werden.

Actions:

For all affected serial numbers:

Removal of lever 360.481 (old Rev.) and replacement by 360.481, Rev. 04 according to Installation Instruction P067-2012-007.

Material and Documents:

- Lever 360.481, Rev. 04
- Replacement Instruction P067-2012-007

Mass and Balance:

Not affected.

Remarks:

- The actions for the modification may be carried out and certified only by the maintenance organization DE.MF.0609 of Stemme AG, Flugplatzstraße F2 Nr. 7, D-15344 Strausberg.
- The actions for the modification may be carried out and certified by appropriately approved maintenance organizations.